
4. Farbräume, Color Management

(Color Management in der Druckindustrie)

- 4.1 Das Problem
- 4.2 Farbräume
- 4.2-1 Farbe als physikalische Größe
- 4.2-2 Farbe als Sinneswahrnehmung
- 4.2-3 Farbmischungen
- 4.2-4 Farbdreieck
- 4.2-5 Buntton, Buntheit, Helligkeit
- 4.2-6 Das CIE Normfarbsystem
- 4.2-7 Der Lab Farbraum der CIE
- 4.2-8 Vorteile des Lab Farbraums in der Farbreproduktion
- 4.3 Farbempfinden
- 4.4 Farbmessung
- 4.5 Von der Eingabe zur Ausgabe
- 4.6 Was soll Color Management leisten?
- 4.7 Wie funktioniert ein Color Managementsystem?
- 4.8 Kalibrierung aller Geräte im System
- 4.9 Scannen
- 4.10 Von der Vorlage zum Monitorbild
- 4.11 Von der Vorlage zum Farbausdruck
- 4.12 Von der Vorlage zum gedruckten Bild
- 4.13 Was bringt Color Management?

4.1 Das Problem

- 5 offenes System
- Scanner, Monitor, Drucker aber auch Druckpressen von verschiedenen Herstellern
- 6 Gesucht wird reproduzierbares Ergebnis

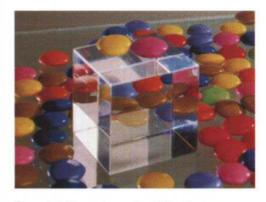

Reproduktion entsprechend der Vorlage



Vorlage gescannt mit Scanner A ohne Color Management




Vorlage gescannt mit Scanner B ohne Color Management


Einflussfaktoren

- Verschiedene Bilderfassungsgeräte, wie Flachbettscanner oder Digitalkameras, liefern bei der Erfassung der gleichen Vorlage, z.B. einem Dia, unterschiedliche Ergebnisse.
- Monitore haben unterschiedliche Phosphorfarben.
- Farbraumunterschiede zwischen Monitor und Druck können dazu führen, dass bei der Farbretusche nicht druckbare Farben eingeführt werden.
- Die Separation von RGB in CMYK führt in verschiedenen Programmen, z.B. Photoshop oder LinoColor, zu unterschiedlichen Ergebnissen.
- Unterschiedliche Farbwiedergabe in verschiedenen Proofsystemen.
- Visuelle Beurteilung unter nicht. standardisierter Beleuchtung.
- Schwankungen der Farbführung im Druckprozess.
- Unterschiedliche Druckfarben, Bedruckstoffe, Druckverfahren.


4.2 Farbräume

4.2-1 Farbe als physikalische Größe

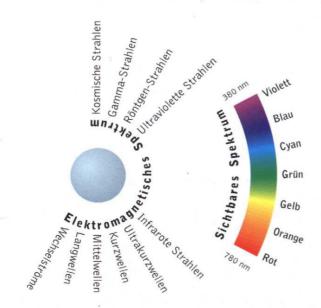


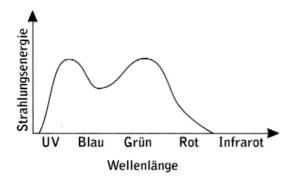

Messung des Spektrogramms der farbigen Strahlung ⇒ Farbreizfunktion

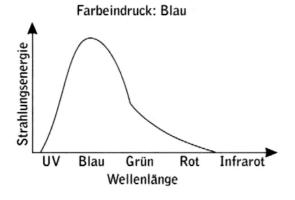


Höchste Funktionswert ⇒ Farbton

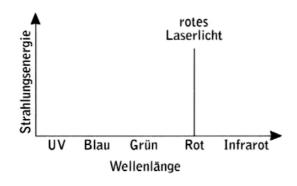


Je steiler Anstieg und Abfall der Kurve in der Umgebung ihres Maximalwertes um so reiner (bunter) ist die Farbe.

4.2-2 Farbe als Sinneswahrnehmung

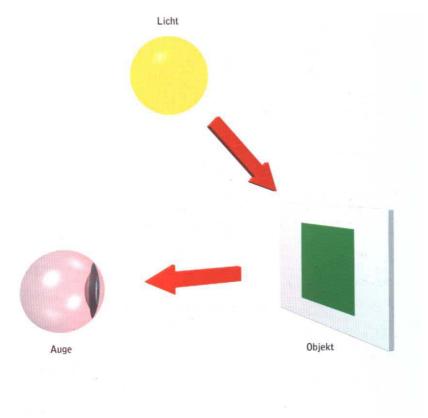


- Objekt selbst Licht
- Auge

Farbensehen - Farbmetrik

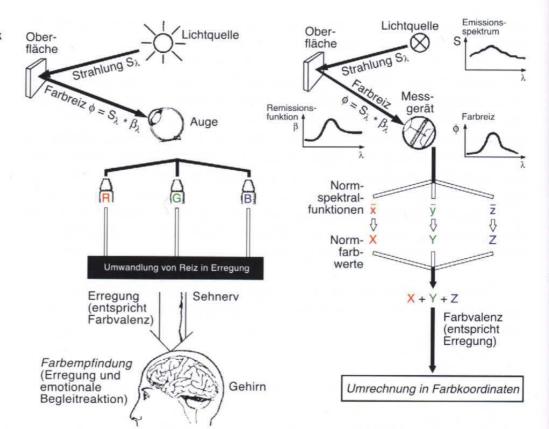

Normspektralwertkurven


Empfindlichkeitsfunktion des menschlichen Auges, Normalbeobachter 2° Sehwinkel. Die Normspektralwertkurven des menschlichen Auges entsprechen den spektralen Empfindlichkeitskurven eines physikalischen Strahlungsempfängers.

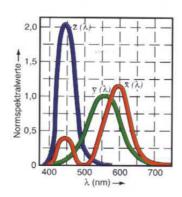

4.2-3 Farbmischungen


Additive Farbmischung

Drei Lichtpunkte der Primärfarben RGB strahlen übereinander und addieren ihre Lichtenergie zu den drei Sekundärfarben CMY und der Tertiärfarbe Weiß.

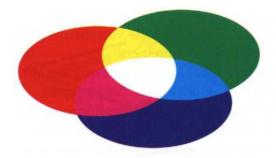


Subtraktive Farbmischung

Drei Farbflächen mit den Primärfarben CMY überdecken sich teilweise. Durch die lasierenden Druckfarben entstehen die drei Sekundärfarben RGB und im Bereich der dreifachen Überlappung als Tertiärfarbe Schwarz.

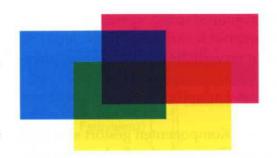


Autotypische Farbmischung

Die gerasterte Fläche wird von links mit weißem Licht (RGB) beleuchtet. Die Teilflächen der Rasterelemente absorbieren ihre Komplementärfarben und remittieren die übrigen Farben. Wenn die Flächengröße unterhalb des Auflösungsvermögens des menschlichen Auges liegt, mischt sich das remittierte Licht additiv im Auge zu einem Gesamtfarbeindruck.

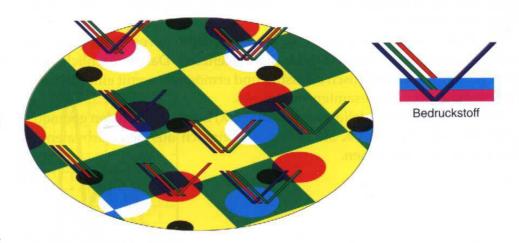


4.2-4 Farbdreieck (Additive Farbmischung)

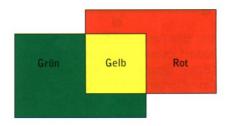

farbmetrische Darstellung:




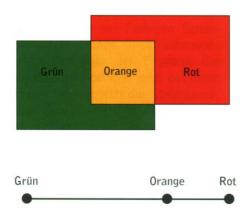


Durch Ändern der Intensität einer Grundfarbe kann der Farbton der Mischfarbe beeinflusst werden

Um eine Farbe wie Cyan zu mischen bedarf es einer dritten Grundfarbe (Blau)

Aus mindestens drei Grundfarben können dann die meisten Farben gemischt werden.

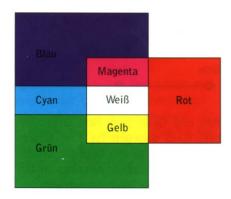


Farbdreieck:

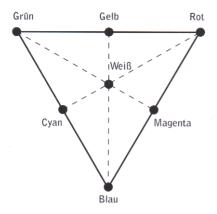


4.2-5 Buntton, Buntheit, Helligkeit


Buntton - grundsätzliche Farbe eines Objektes

Buntheit - spektrale Reinheit der Farbe



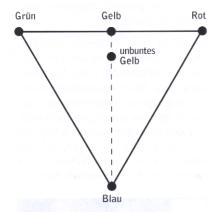

wenn alle Grundfarben gleiche Anteile ⇒ weiß mit Buntheit null

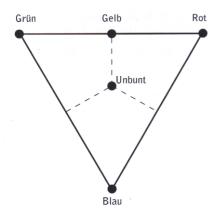


Helligkeit - Intensität

Reduziert man in einer Kombination aus drei Grundfarben alle drei Farbanteile gleichzeitig unter Beibehaltung des


Mischungsverhältnisses, bleibt der Buntton unverändert. Die Farbe verliert jedoch an Helligkeit.



⇒ dreidimensionales Koordinatensystem:

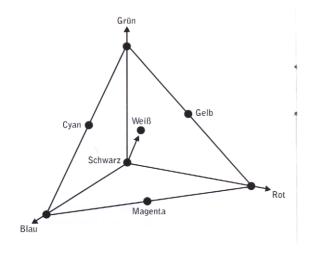

⇒ Farbartendreieck:

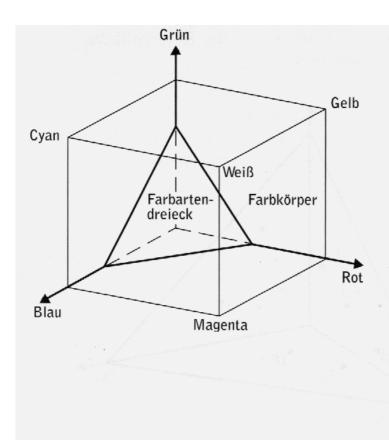

Je weiter die Farborte der Grundfarben vom Nullpunkt entfernt liegen, desto größer ist das Volumen des so gebildeten quaderförmigen Farbkörpers und damit die Qualität des auf ihm basierenden Farbreprosystems.


Alle Farben, die innerhalb dieses Farbkörpers liegen, sind von einem Reproduktionssystem, das auf diesen Grundfarben basiert (z. B. ein Farbmonitor), reproduzierbar. Farben außerhalb des Farbraums können von diesem System nicht dargestellt werden. Die Grundfarben eines Farbraums sind im wesentlichen durch das Gerät, in dem sie erzeugt werden, bestimmt.


Geräteabhängige Farbräume:

RGB-, CYM-Farbraum

Die Tabellen bezeichnen die Eckpunkte der Farbräume. Beim CMY-Raum ist zusätzlich als vierte Farbe Schwarz (K) für den Buntaufbau angegeben.


256 Farbwerte, 0 bis 255 = 1 Byte Datentiefe (1 Byte = 8 Bit, 2° = 256, bit, engl. binary digit, kleinste Informationseinheit)

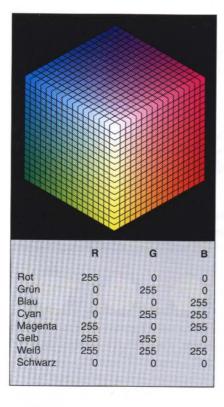

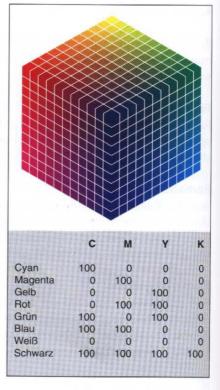

4.2-6 Das CIE - Normfarbsystem

- Schaffung eines gemeinsamen Farbstandards
- Imaginäre, rechnerisch erzeugte Grundfarben XYZ
- Gesamtheit aller vom menschlichen Auge erfassbaren Farben liegt innerhalb diesen Farbraumes.
- CIE definiert Normalbeobachter dessen Augenempfindlichkeit etwa dem Durchschnitt der Bevölkerung entspricht.
- Objektivierung der Farberfassung

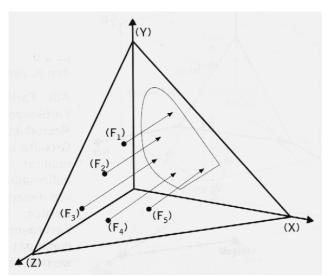


Projizierung des Farbartendreiecks in die Ebene der Rotgrünflache bei entsprechender Normierung:

$$x = X / (X + Y + Z)$$

 $y = Y / (X + Y + Z)$
 $z = Z / (X + Y + Z)$
 $x + y + z = 1$

x,y und z – Normfarbwertanteile

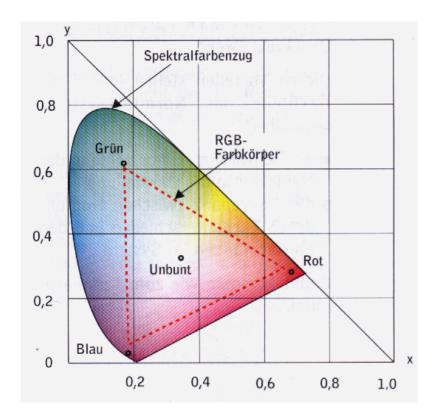

Grundfarben eines Reproduktionsgerätes bilden ein Dreieck innerhalb der Schuhsohle

Vollständige Beschreibung erst durch Helligkeitsbeiwert Y Quantitativ (zahlenmäßig) beschreibbare Darstellung einer Farbe (Messbarkeit)

Beliebige Farbtransformationen von einem Farbkörper (Monitor/RGB) in einen anderen (Drucker/CMYK) möglich

Nachteile:


- schwierige Einbeziehung der Helligkeit in die Darstellung
- Diskrepanz zwischen empfundenen Farbunterschieden und den Farbabständen im System

4.2-7 Der Lab – Farbraum der CIE


Zunächst werden drei Farbreize registriert aber im Verlauf der einer weiteren Verarbeitungsstufe entstehen drei Empfindungen:

- eine Rotgrünempfindung
- eine Gelbblauempfindung
- eine Helligkeitsempfindung

\Rightarrow Gegenfarbensystem:

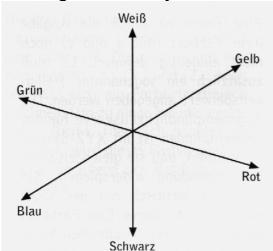


Das von der CIE entwickelte Lab-Farbsystem (1976):

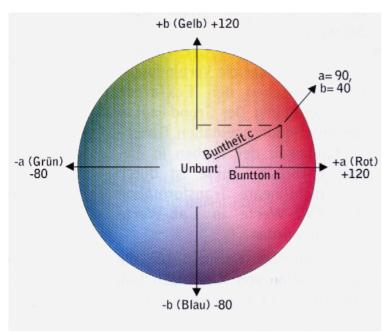


Buntton (Hue): $h = \arctan (b/a)$ Buntheit (Chroma): $c = (a^2 + b^2)^{1/2}$

Helligkeit L mit Skalenwerten zwischen O (Schwarz) bis 100 (Weiß):

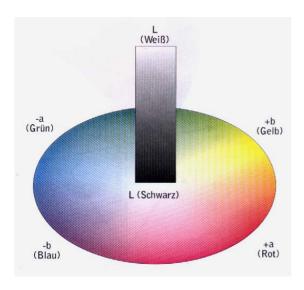


Farbkörper im Lab-Bezugssystem könnte in idealisierter Form folgendermaßen aussehen:

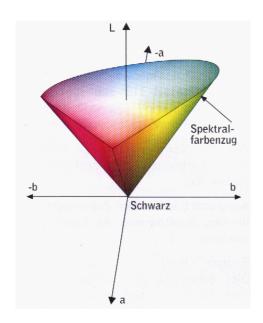

- Auf äußerem Mantel liegen alle Farben höchster Buntheit
- Bei minimalen Helligkeitswert wird jede Farbe zu schwarz

Farbkörper der auf realen Farben basiert hat etwa folgende Form:

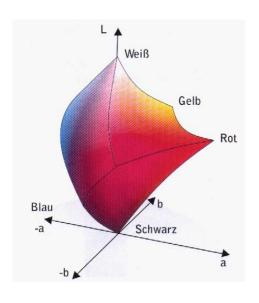


- Buntheit der Farben nimmt mit zunehmender und abnehmender Helligkeit ab, bis zu Null bei erreichen von Weiß bzw. Schwarz
- Die Verbindungslinien zwischen den Eckfarben sind nicht gradlinig da hier die empfindungsgemäße Gleichabständigkeit der Farben berücksichtigt wurde. (nichtlineare Transformation der XYZ Werte in Lab Werte)

4.2-8 Vorteile des Lab - Farbraums in der Farbreproduktion


- 1) Die Geräteunabhängigkeit
- alle realen Farbkörper sind Untermengen
- für den Druck müssen die RGB Farbwerte in CMYK -

Farbwerte umgerechnet werden

Schnitt: durch stilisierten Farbkörper(CMYK):

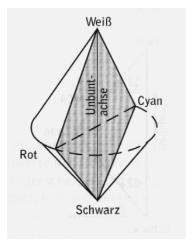

Betrachten eines zweiten Farbkörpers (RGB):

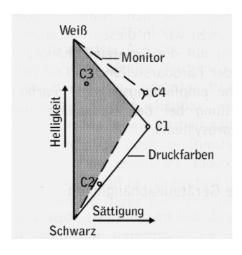


- nur Farben in der markierten Fläche können sowohl im Druck als auch auf dem Monitor identisch widergegeben werden

In einem gerätebezogenen Bezugssystem wie RGB oder CMYK können zwangsläufig Farben, die außerhalb ihres Bezugssystems liegen, nicht reproduziert werden, auch dann nicht, wenn sie im Zielfarbkörper vorhanden sind. Hier zeigt sich der Vorteil übergreifender Bezugssysteme wie zum Beispiel der XYZ- oder der Lab-Farbraum, die keine Einschränkungen dieser Art kennen. Mit Hilfe des Gamut Mapping können hier die Farbkörper aneinander angepasst werden, so dass der gesamte Farbumfang des Zielfarbkörpers ausgenutzt werden kann.


2) Die empfindungsmäßige Bedienung

Beisp.: Farbdia mit dunklen (unbunten) Tonwertbereichen und leuchtenden Farben




Tonwerte des Graukeils sind so dunkel das eine Aufhellung notwendig erscheint

Mit konventionellem CMYK- oder RGB-Reprosystem ⇒ Gradationsfunktion, alle Farbkanäle werden gleichermaßen beeinflusst:




Ergebnis: Grauwerte sind zwar besser zu unterscheiden aber Farben sind unbunter


Lab-Editor:




ähnlicher Vorteil bei überbelichteten Vorlagen:



Überbelichtete Vorlage (Farbsättigung fehlt)



Konventionelle Reproduktion (Farben verschmutzt, Tonwerte zu dunkel)



In einem LAB-Editor korrigierter Buntheitsverlauf

Auf konventionellem Wege müsste jede Farbe einzeln nachgearbeitet werden;


Helligkeit und Buntheit müssten angepasst werden. ⇒ zeitaufwendig und qualitativ nicht optimal

Im Lab-Farbraum kann aufgrund der Trennung von Helligkeit und Buntheit aller Farben die Buntheit der Farben in einem einzigen Bearbeitungsschritt angehoben werden.


4.3 Farbempfinden

- Farben werden von verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich aufgenommen
- lösen subjektive Empfindungen aus
- spektrale Empfindlichkeit des Auges ist von Mensch zu Mensch etwas unterschiedlich (Türkis von den einen eher grün, von den anderen eher Blau)
- Stimmung
- äußere Umstände:
 - Lichtquelle
 - Umgebung eines Objektes

Hintergrund:

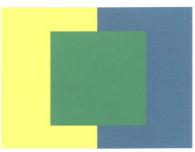

Größe eines Objektes:

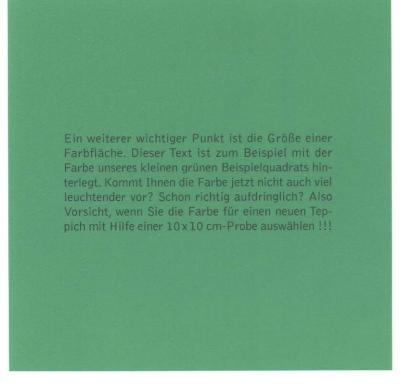

4.4 Farbmessung

- Schaffung standartisierter Bedingungen (Leuchtkästen, Leuchttische mit standardisierten Licht (5000 K)
- Spektralphotometer:








X-Rite




Mit dem Spektralfotometer wird das empfangene Licht der Farbprobe (bei Aufsichtsproben das von der Probe reflektierte Licht, wobei die Probe mit einer im Messgerät eingebauten Lichtquelle beleuchtet wird) durch ein **Prisma (Dispersion)** oder durch ein **Gitter (Beugung)** in seine einzelnen Wellenlängen zerlegt. Einzelne Wellenlängenpakete, z.B. über jeweils 10 nm, werden dabei zu einem Messwert zusammengefasst. In diesem Fall hat das Messgerät eine **Bandbreite von 10 nm**, was in der Praxis den besten Kompromiss zwischen Genauigkeit und Anzahl der Messwerte darstellt. Da die einzelnen Messwerte vom integrierten Rechner verarbeitet werden müssen, ist es notwendig, die Anzahl der Messwerte auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren, um eine rasche Messung zu gewährleisten.

⇒ Farbreizfunktion:

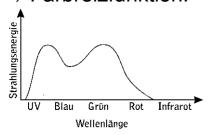

4.5 Von der Eingabe zur Ausgabe

- unterschiedliche Ein- und Ausgabegeräte
- offene Systeme ⇒ alle Eingabegeräte müssen mit allen Ausgabegeräten kommunizieren
- Unterschiede zwischen Geräten unterschiedlichen Herstellern aber auch Geräte individuelle Unterschiede von baugleichen Geräten

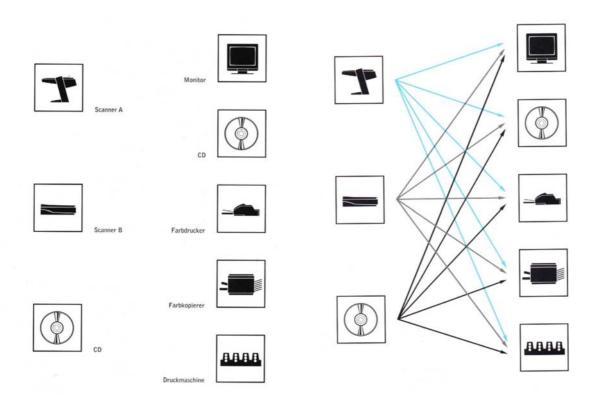

4.6 Was soll Color Management leisten?

- alle Geräte arbeiten in ihrem eigenen Farbraum
- Scanner und Monitore ⇒ RGB
- Vierfarbdruck und bei Farbdruckern CMYK oder CMY
- RGB und CMYK sind <u>nicht</u> durch einheitlichen Standart definiert
- 7 verschiedene Scanner erkennen Farbe unterschiedlich aufgrund verschiedener Abtastsysteme







8 verschiedene Monitore zeigen von den gleichen Bilddaten ein unterschiedliches Bild







- 9 ohne Color Management keine Garantie das gedrucktes Bild dem des Monitors entspricht
- 10 Unterschiede innerhalb des Druckes (Farbdrucker erzeugen anderes Bild als Offsetdruck)







11 Unterschiede innerhalb des Offsetdruck (Papier, Druckpresse)









Ziel von Color Management:

- die Farbräume aller betroffenen Geräte auf einander
- wiederholbare und vorhersehbare Farbreproduktion
- Simulation eines Ausgabeprozesses (Softproof auf dem Monitor, Proof auf Farbdrucker)


Arbeitsablauf (Offsetdruck) muss standardisiert werden:

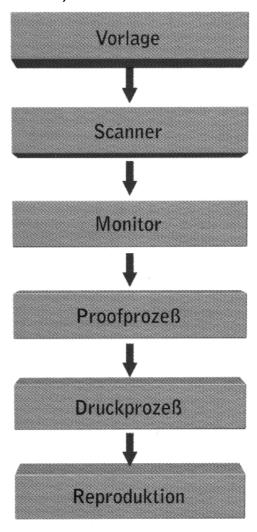

4.7 Wie funktioniert ein Color Managementsystem?

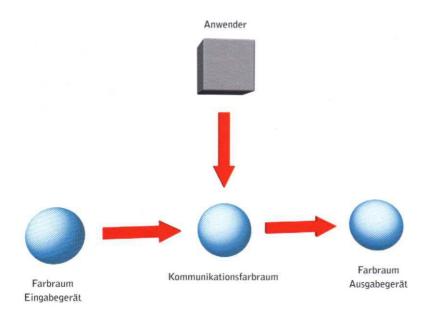


Eingabegerät \Rightarrow Kommunikationsfarbraum - kein Problem Kommunikationsfarbraum \Rightarrow Ausgabegerät :

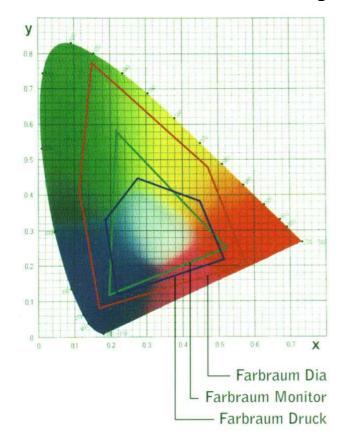

Gamut Mapping:

Oberstes Gebot: Wahrung des Bildcharakters

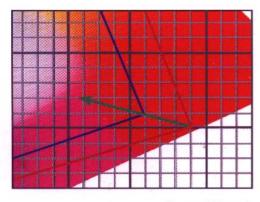


Gamut Mapping


Optionen:

- Relativ farbmetrisch verändert die Farben nicht, die sich innerhalb des Farbumfangs befinden, nicht. Farben außerhalb des Farbumfangs werden in
 Farben konvertiert, die am Rand des Zielfarbraums mit der gleichen
 Helligkeit liegen. Die Differenzierung der konvertierten Farben nimmt
 dadurch stark ab.
- Absolut farbmetrisch transformiert den Weißpunkt nicht. Die Farben werden direkt übernommen. Die Priorität liegt bei der exakten Erhaltung der Bildfarben, nicht beim Gesamteindruck.
- Perceptual, wahrnehmungsgemäß, transformiert den Ausgangsfarbraum so in den Zielfarbraum, dass die Bildwirkung möglichst originalgetreu erhalten bleibt. Die Position aller Farben wird dadurch grundsätzlich im Farbraum verändert.

4.8 Kalibrierung aller Geräte im System

Reihenfolge beachten Beispiel Scanner IT 8-Vorlage:

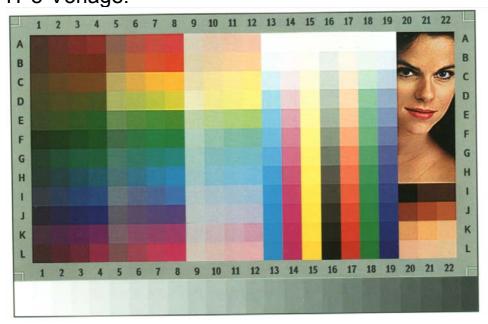

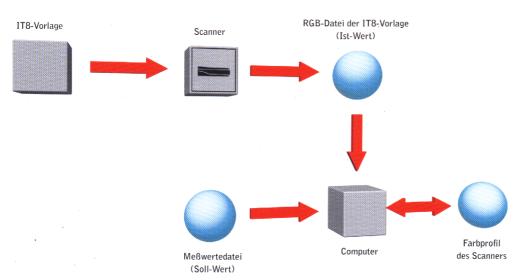


Im Computer wird Color Lookup- Table gebildet und Zwischentöne durch Interpolation ermittelt


Die Qualität des Color Management Systems ist stark von der Qualität der Rechneralgorithmen abhängig, die mit der Farbraumtransformation zu tun haben.


4.9 Scannen

Arbeitsablauf:

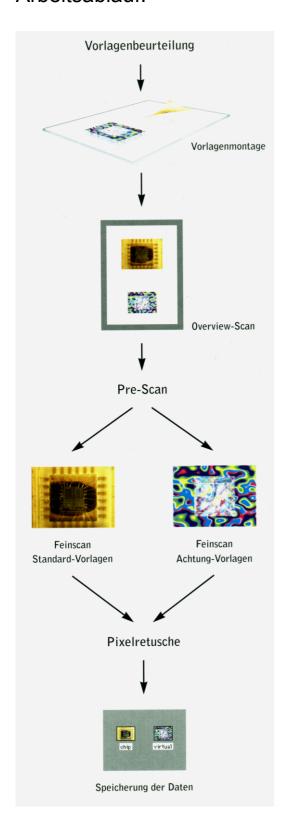


Vorlagen:

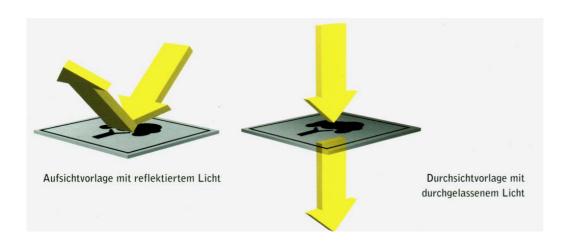


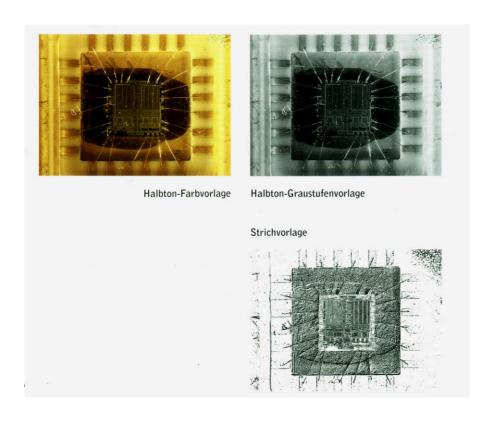

Achtungsvorlagen:

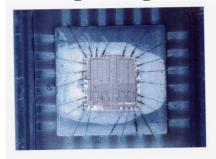

Negativ-Vorlage

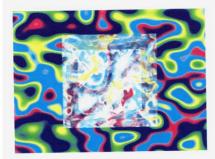

Virtuell erstellte Vorlage



Künstlerische Vorlage


- High Key Vorlagen (motivbedingt sehr helle Bilder) 12
- Low Key- Vorlagen (motivbedingt sehr dunkle Bilder) 13
- über und unterbelichtete Vorlagen 14
- 15 Spitzlichtvorlagen
- unscharfe Vorlagen 16

Wie oft sollte man Scanner kalibrieren? Tipp: Graukeil scannen und neben früher einmal gescannten Graukeil auf dem Monitor stellen.


Farbstich ⇒ neu kalibrieren

4.10 Von der Vorlage zum Monitorbild


Schematische Darstellung eines Kathodenstrahl-Monitors

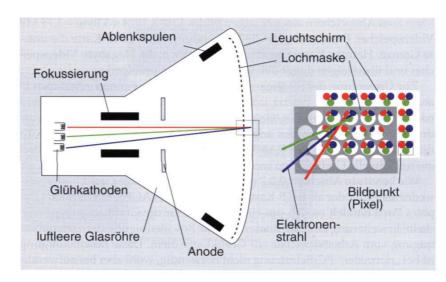

Schematische Darstellung eines LCD-Monitors

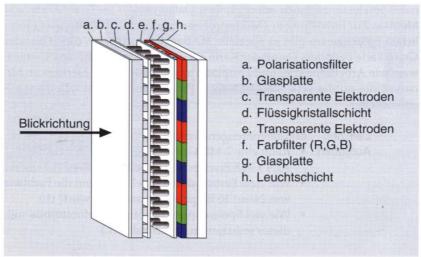

Kalibrierung:

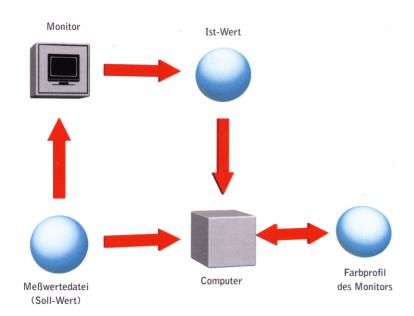

Spektralfotometer:




Monitorprofil vom Hersteller – gemitteltes Profil

4.11 Von der Vorlage zum Farbausdruck


Druckprinzip eines Nadeldruckers

Durch Anlegen einer elektrischen Spannung zieht der Elektromagnet schlag-artig den beweglichen Anker an, der seinerseits die Nadel auf Farbband und Papier schlägt. Die Rück-stellfeder bringt die Nadel in die Ausgangsposition zurück.

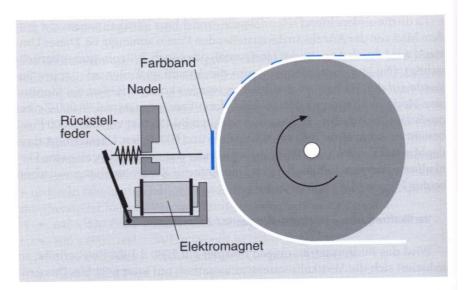


Druckprinzip eines Tintenstrahldruckers (Bubble-Jet-Verfahren)

Durch schlagartiges Erhitzen der Tintendüse entsteht in dieser eine Gasblase, die den Tintentropfen explosionsartig auf das Papier schleudert. Der dabei entstehende Unterdruck füllt die Düse erneut mit Tinte.

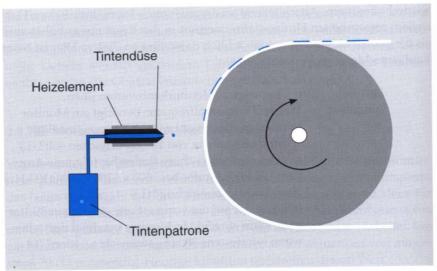


Druckprinzip eines Laserdruckers

Die negativ geladene Bildtrommel wird durch den Laserstrahl punktuell ent-laden. Der Toner haftet an allen entladenen Stellen. Durch positive Aufladung des Papiers wird der Toner auf das Papier gezogen. Heiz- und Fixiereinrichtung sorgen für eine dauerhafte Verbindung von Toner und Papier.

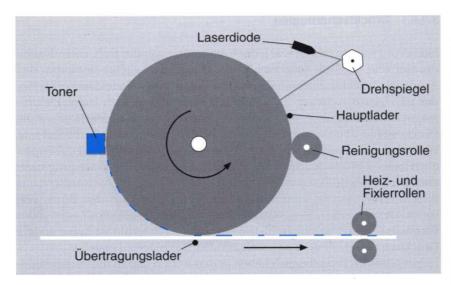


Druckprinzip eines Thermodruckers (Ther-motransferverfahren)

Durch punktuelle Erhitzung werden wachsähnliche Farbpigmente auf das Papier übertragen und in dieses eingeschmolzen.

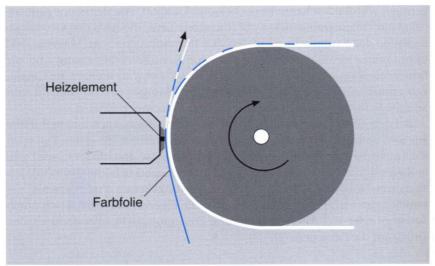

Druckerkalibrierung:

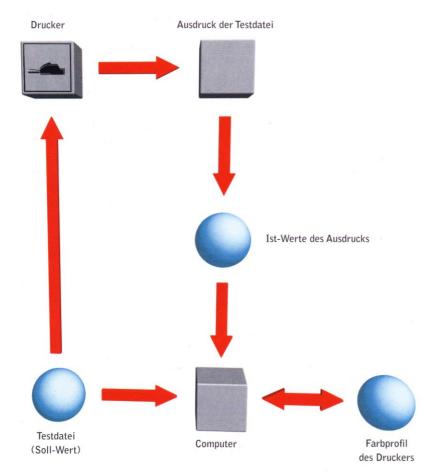

Ausmessen der gedruckten Testdatei:






- Papierqualität hat großen Einfluss auf die Qualität des Ausdrucks
- Kalibrierung abhängig vom Trägermaterial

4.12 Von der Vorlage zum gedruckten Bild

Arbeitsablauf:





Offsetdruckform-Prinzip



Graukeil in Rasterpunkte zerlegt.

Alle Rasterpunkte haben den gleichen Mittelpunktabstand, aber in der Fläche werden sie von Stufe zu Stufe größer.



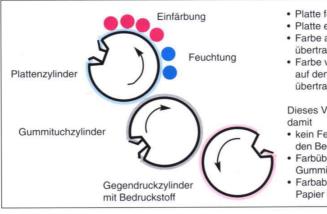

- · Platte feuchten
- · Platte einfärben
- · Farbe auf Gummituch übertragen
- Farbe vom Gummituch auf den Bedruckstoff übertragen.

Dieses Verfahren ist nötig,

- · kein Feuchtmittel auf den Bedruckstoff gelangt.
- Farbübernahme Platte -
- Gummi ist sehr gut.
- Farbabgabe Gummi -Papier ist sehr gut.

Flachdruck

Prinzip Offsetdruck

Druckmaschine:











4Prozeßfarben:


Magenta

Yellow

Cyan

Black (Key)


Color Management:

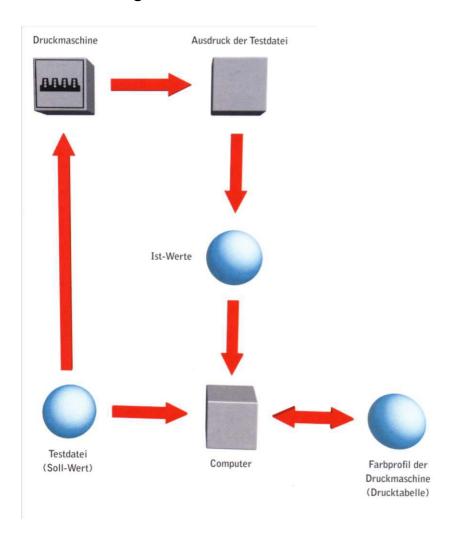

Einschränkungen:

- nur f
 ür einen Druckprozess
- nur für eine Druckmaschine
- nur f
 ür eine Papiersorte

4.13 Was bringt Color Manegement?

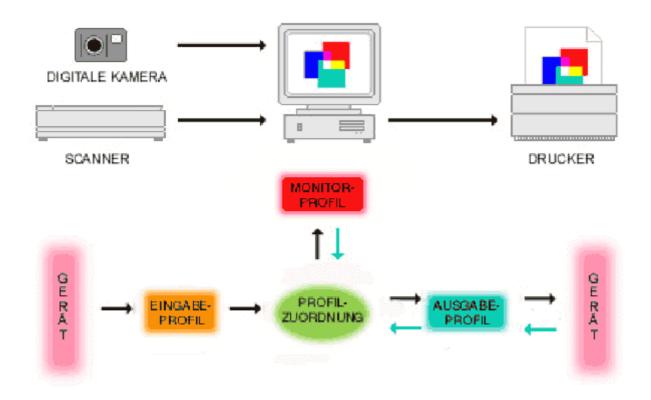

Eine Voraussetzung für das CMS ist entweder eine CMS-fähige Applikation wie PhotoShop oder QuarkXpress, die über ein Modul (Plug-In) verfügt, das ICC-Profile verarbeiten kann. Oder besser noch ein Betriebssystem wie Sun OS, SGI OS, Apple OS (ColorSync) oder jetzt auch uneingeschränkt Windows 98 mit ICM 2.0; Windows 95 hatte bereits beschränkte CMS-Fähigkeiten, konnte aber noch nichts mit CMYK anfangen. Unter Windows 98 und NT 5.0 hat etwa Adobe Photoshop vollen Zugriff auf das Image Color Matching ICM 2.0; unterstützt werden u.a. die Farbräume sRGB, RGB, CMYK, CIELab; die Technologie dazu stammt von Kodak.

Vorteile:

- Farbreproduktion nicht nur f
 ür Spezialisten
- Zeit und Kostenersparnis
- Regionale Unabhängigkeit